



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

## **УГЛОМЕРЫ С НОНИУСОМ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 5378—88  
(СТ СЭВ 850—87)**

**Издание официальное**

**БЗ 8—88/567**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**УГЛОМЕРЫ С НОНИУСОМ**

Технические условия

Vernier protractors,  
Specifications**ГОСТ****5378—88**

(СТ СЭВ 850—87)

ОКП 39 4411, 39 4412

Срок действия с 01.01.90  
до 01.01.2000

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на угломеры с отсчетом по нониусу 2', 5' и 10' для измерения наружных углов от 0° до 360° и внутренних от 40° до 180°.

**1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

1.1. Типы и основные параметры угломеров должны соответствовать указанным в табл. 1 и на черт. 1—4.

Таблица 1

Тип угломера	Значение отсчета по нониусу	Предел измерений		Номер чертежа
		наружных углов	внутренних углов	
1	2' и 5'	От 0° до 180°	—	1
2	2'	» 0° » 360°	От 40° до 180°	2
3	5' и 10'	» 0° » 360°	—	3
4	10'	» 0° » 180°	—	4

1.2. Пример условного обозначения угломера типа 1 со значением отсчета по нониусу 2':

*Угломер типа 1—2 ГОСТ 5378—88*

1.3. Угломер типа 3 должен быть изготовлен с двумя линейками длиной 200 и 300 мм. Допускается применение линеек длиной 150 и 315 мм.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена




Редактор *В. С. Бабкина*  
Технический редактор *Г. А. Теребинкина*  
Корректор *И. Л. Асауленко*

Сдано в наб. 03.11.88 Подп. в печ. 03.01.89 0,75 усл. п. л., 0,75 усл. кр. отт. 0,50 экз. изд. л.  
Тир. 18 000 \_\_\_\_\_ Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП Нововоронежский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 8. Зак. 3316


Тип. 1

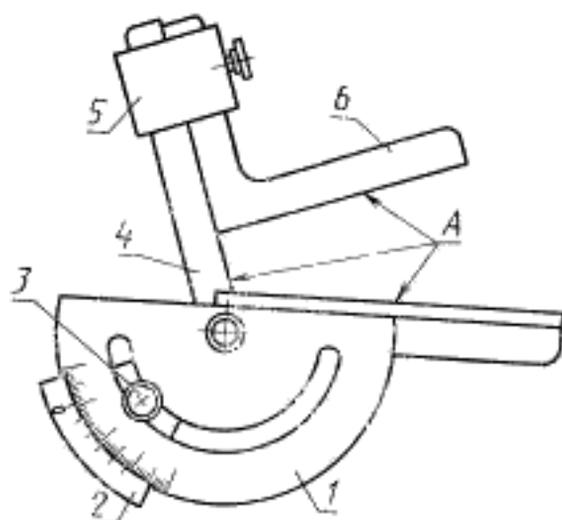

1—основание; 2—ноннус; 3—стопор; 4—линейка;  
5—зажим; 6—угольник; А—измерительные поверхности

Черт. 1


Тип. 2

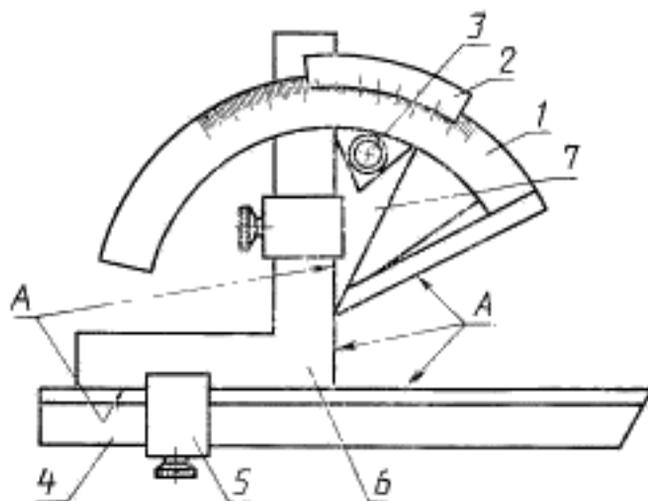

1—основание; 2—ноннус; 3—стопор; 4—линейка; 5—зажим;  
6—угольник; 7—сектор; А—измерительные поверхности

Черт. 2


Тип. 3

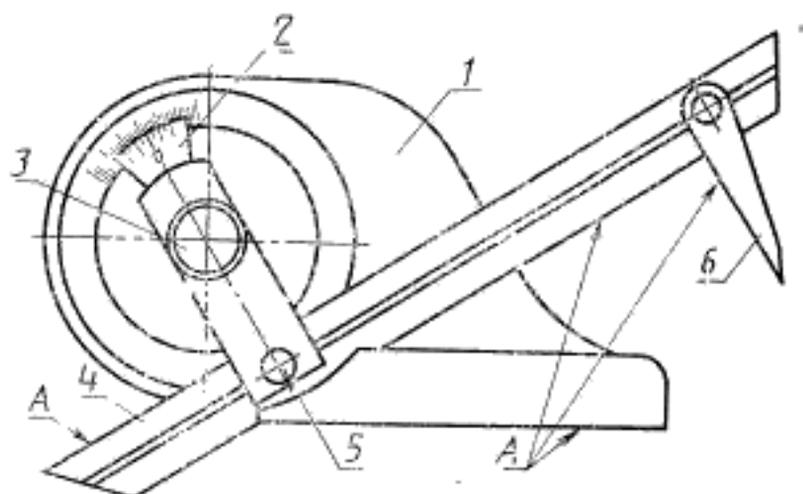

1—основание; 2—номинал; 3—стопор; 4—линейка; 5—линейка; 6—вспомогательная линейка; А—измерительные поверхности

Черт. 3

Тип. 4

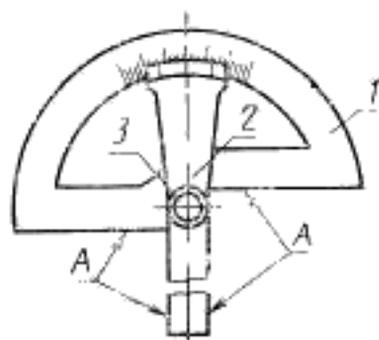

1—основание; 2—номинал; 3—стопор; А—измерительные поверхности

Черт. 4

Примечание. Черт. 1—4 не определяют конструкцию угломеров.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 2.1. Характеристики

2.1.1. Угломеры должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

2.1.2. Цена деления шкалы основания, угломеров с отсчетом по нониусу  $2'$  и  $5'$  должна быть  $1^\circ$ , у угломеров с отсчетом по нониусу  $10'$  должна быть  $1$  или  $2^\circ$ .

2.1.3. Предел допускаемой погрешности угломеров как при незатянута, так и при затянута стопоре при температуре окружающего воздуха  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$  и относительной влажности до  $80\%$  не должна быть более значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Значение отсчета по нониусу	Предел допускаемой погрешности
$2'$	$\pm 2'$
$5'$	$\pm 5'$
$10'$	$\pm 10'$

2.1.4. Допуски плоскостности и прямолинейности измерительных поверхностей угломеров должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3

Длина измерительных поверхностей, мм	Допуск плоскостности и прямолинейности, мкм
До 100	3
Св. 100 > 150	4
> 150 > 200	5
> 200	6

Примечание. Требования плоскостности и прямолинейности не распространяются: на зону в  $1$  мм от краев, ограничивающих длину, для измерительных поверхностей до  $150$  мм;

на зону в  $1,5$  мм для измерительных поверхностей свыше  $150$  мм;


на зону  $0,2$  мм вдоль краев плоских измерительных поверхностей.

2.1.5. Допуски параллельности измерительных поверхностей линейки угломера типа 3 и нониуса угломера типа 4 должны соответствовать указанным в табл. 4.

Таблица 4

Длина измерительных поверхностей, мм	Допуск параллельности, $\mu\text{m}$
До 100	6
Св. 100 > 150	8
> 150 > 200	10
> 200	12

2.1.6. Взаимное расположение верней кромки вонюса (плоскость вонюса) и поверхности шкалы основания должно соответствовать исполнению 1 или 2, указанному на черт. 5.

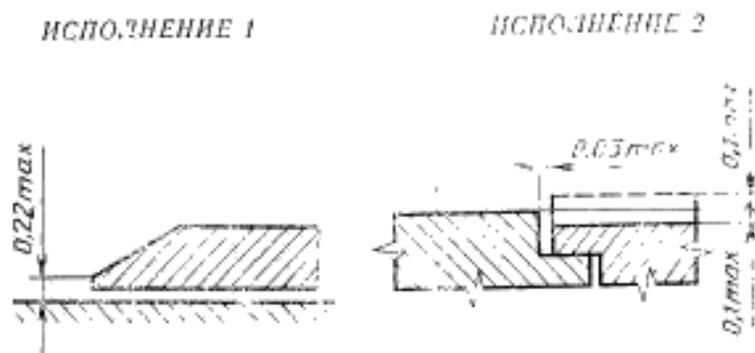

Черт. 5

2.1.7. Детали угломеров, имеющие измерительные поверхности или шкалы, должны быть изготовлены из инструментальной, нержавеющей или легированной конструкционной сталей.

2.1.8. Наружные поверхности деталей угломеров, за исключением измерительных поверхностей и деталей, изготовленных из нержавеющей стали, должны быть хромированы.

2.1.9. Допускается применение шкал угломеров, изготовленных из нержавеющей стали, с матовым покрытием.

2.1.10. Твердость измерительных поверхностей деталей угломеров должна быть не менее 57 HRC, изготовленных из инструментальной или легированной конструкционной стали; 51 HRC, — изготовленных из нержавеющей стали.

2.1.1.1. Параметр шероховатости измерительных поверхностей  $Ra$  должен быть не более 0,2 мкм по ГОСТ 2789.

2.1.1.2. Каждое пятое деление шкалы основания должно быть отмечено удлиненным штрихом, а каждое десятые — двойной, обозначающей значение измеряемого угла, или угла, дополняющего до 180°, 270° или 360°. Длина видимой части коротких штрихов шкал основания и вонюса должна быть не менее 2—3 мм.

2.1.1.3. Штрихи шкал основания и вонюса должны быть направлены радиально. Шкала вонюса исполнения 1 должна перекрывать шкалу основания не менее чем на 0,5 мм, а штрихи вонюса — доходить до края, перекрывающего шкалу основания.

2.1.1.4. Размеры штрихов шкалы основания и вонюса должны соответствовать указанным в табл. 5.

Таблица 5

мм			
Тип угломера	Расстояние между штрихами шкал, не менее	Ширина штрихов	Разница отдельных штрихов по ширине для одной шкалы, не более
1	0,8	От 0,08 до 0,20	0,03
2			
3	0,45		
4	1		0,05

2.1.15. Угломеры со значением отсчета по нониусу 2' и 5' должны иметь приспособления для микрометрической подачи или какое-либо другое устройство для тонкой подачи при установке нониуса на требуемый угол. Холостой ход такой подачи не должен превышать  $\frac{1}{4}$  оборота.

2.1.16. Подвижные детали угломеров должны плавно перемещаться и надежно закрепляться в требуемом положении.

2.1.17. Конструкция угломеров типа 4 должна позволять производить разметочные работы на плоскости.

2.1.18. Средняя наработка на отказ угломеров должна быть не менее 18 000 условных измерений.

Установленная безотказная наработка угломеров — не менее 3000 условных измерений.

Критерием отказа является невыполнение хотя бы одного требования пп. 2.1.3—2.1.5.

2.1.19. Полный средний срок службы угломеров — не менее 8 лет.

Критерием предельного состояния является износ измерительных поверхностей угломеров, характеризуемый невозможностью восстановления их механической обработкой в соответствии с требованиями пп. 2.1.3—2.1.5.

2.1.20. Установленный полный срок службы — не менее 5 лет.

2.1.21. Срок сохраняемости — не менее 2 лет.

2.1.22. Среднее время восстановления угломера — не более 4 ч.

## 2.2. Комплектность

2.2.1. К комплекту угломера с принадлежностями должен быть приложен паспорт по ГОСТ 2.601, включающий инструкцию по эксплуатации.

## 2.3. Маркировка, упаковка

2.3.1. Маркировка и упаковка угломеров — по ГОСТ 13762.

2.3.2. На каждом угломере должны быть нанесены:

говарный знак предприятия-изготовителя;

пределы измерений в градусах;

значение отсчета по нониусу;  
 номер угломера согласно нумерации предприятия-изготовителя;  
 год выпуска или его обозначение;  
 цена деления шкалы основания.

Изображение государственного знака качества допускается наносить в паспорте к угломерам.

2.3.3. Для угломеров типов 1 и 4 допускается мягкая упаковка.

### 3. ПРИЕМКА

3.1. Для проверки соответствия угломеров требованиям настоящего стандарта проводят государственные испытания, приемочный контроль, периодические испытания и испытания на надежность.

3.2. Государственные испытания — по ГОСТ 8.001 и ГОСТ 8.383.

3.3. При приемочном контроле каждый угломер проверяют на соответствие требованиям пп. 2.1.3—2.1.5, 2.1.13, 2.1.14, 2.2.1

3.4. Периодические испытания проводят не реже одного раза в три года не менее чем на трех угломерах из числа прошедших приемочный контроль на соответствие всем требованиям настоящего стандарта, кроме пп. 2.1.18—2.1.22. На соответствие требованиям пп. 2.1.18; 2.1.19; 2.1.20; 2.1.22 проверяют угломеры из числа выдержавших испытание на сохраняемость по п. 4.5. Требования п. 2.1.18 подтверждают испытаниями на надежность, которые проводят не реже одного раза в три года. Допускается совмещать испытания на надежность с периодическими испытаниями.

Показатели пп. 2.1.19 — 2.1.22 должны быть подтверждены результатами анализа подконтрольной эксплуатации не менее 10 угломеров.

Если при испытаниях обнаружено, что угломеры соответствуют требованиям настоящего стандарта, то результаты периодических испытаний и испытаний на надежность считают положительными.

### 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

4.1. Поверка угломеров — по ГОСТ 13006.

4.2. При проверке влияния транспортной тряски используют ударный стенд, создающий тряску ускорением  $30 \text{ м/с}^2$  при частоте 80—120 ударов в минуту.

Угломеры в упаковке крепят к стенду и испытывают при общем числе ударов 15 000. После испытаний метрологические характеристики угломеров не должны превышать значений, указанных в п. 2.1.3.

4.3 Воздействие климатических факторов внешней среды при транспортировании проверяют в климатических камерах. Испытания угломеров в упаковке проводят в следующем порядке:

сначала при температуре минус  $(50 \pm 3)^\circ\text{C}$ , затем плюс  $(50 \pm 3)^\circ\text{C}$  и далее при относительной влажности  $(95 \pm 3)\%$  при температуре  $35^\circ\text{C}$ . Выдержка в климатической камере по каждому виду испытаний — не менее 2 ч. После испытаний метрологические характеристики угломеров не должны превышать значений, указанных в п. 2.1.3.

4.4. План контроля показателей безотказности:

продолжительность испытаний — 14 400 условных измерений;  
число испытываемых изделий — 5.

Если за время испытаний отказов не наблюдалось, то результаты испытаний считают положительными.

4.5. Результаты анализа подконтрольной эксплуатации следует считать положительными, если:

среднее время восстановления контролируемых изделий не более 4 ч (п. 2.1.22);

среднее значение полного срока службы контролируемого изделия не менее 8 лет (п. 2.1.19);

все контролируемые угломеры не достигнут своего предельного состояния до 5-летнего срока службы (п. 2.1.20);

все контролируемые изделия, после нахождения в режиме хранения не менее 2 лет, соответствуют требованиям пп. 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.16 настоящего стандарта (п. 2.1.21).

## 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование и хранение угломеров — по ГОСТ 13762.

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие угломеров требованиям: настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации угломеров — 12 мес со дня ввода их в эксплуатацию.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

## ИСПОЛНИТЕЛИ

И. И. Городецкая, Т. Ю. Неудачина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.10.88 № 3447

3. Срок проверки — III кв. 1994 г.  
Периодичность проверки — 5 лет.

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 850—87

5. ВЗАМЕН ГОСТ 5378—66

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение ИТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.601—68	2.2.1
ГОСТ 8.001—80	3.2
ГОСТ 8.383—80	3.2
ГОСТ 2789—73	2.1.11
ГОСТ 13006—67	4.1
ГОСТ 13762—86	2.3.1; 5.1